




改善箇所説明図

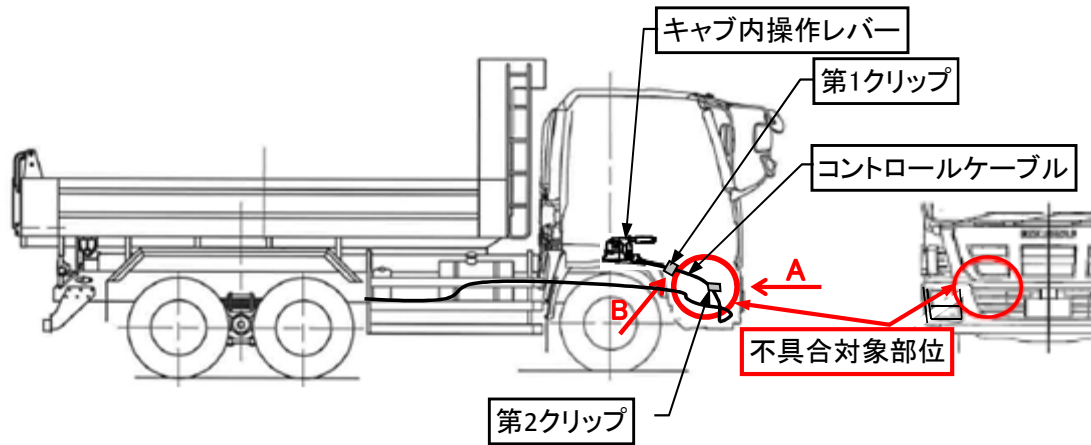


現状

改善内容


第1クリップ
(B矢視)

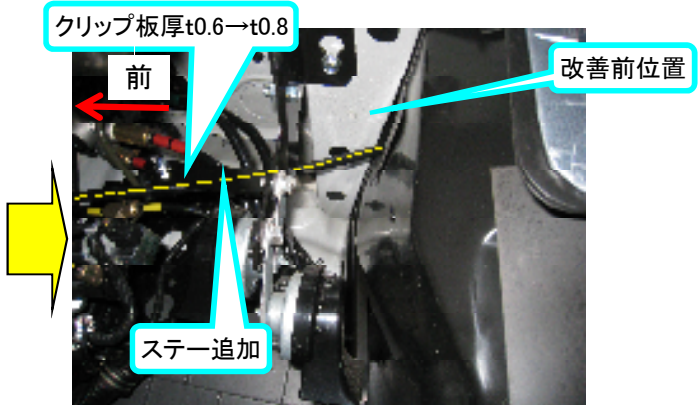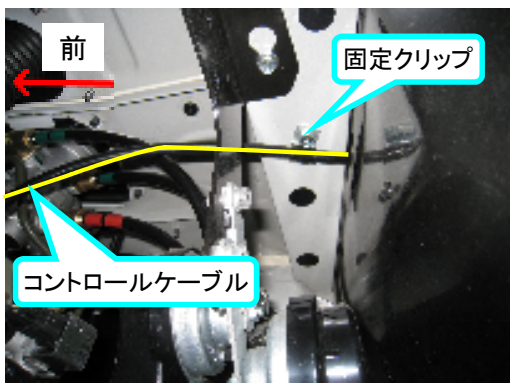

第2クリップ
(A矢視)

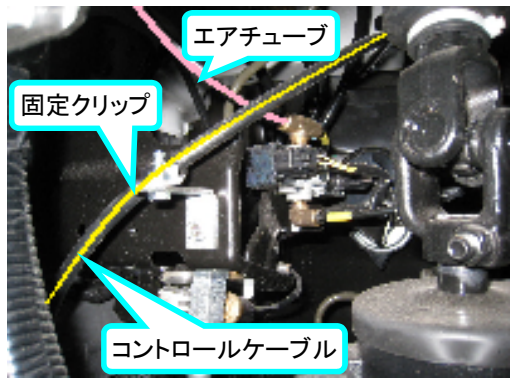

固定クリップが破損するとコントロールケーブルがエアチューブに干渉する可能性がある

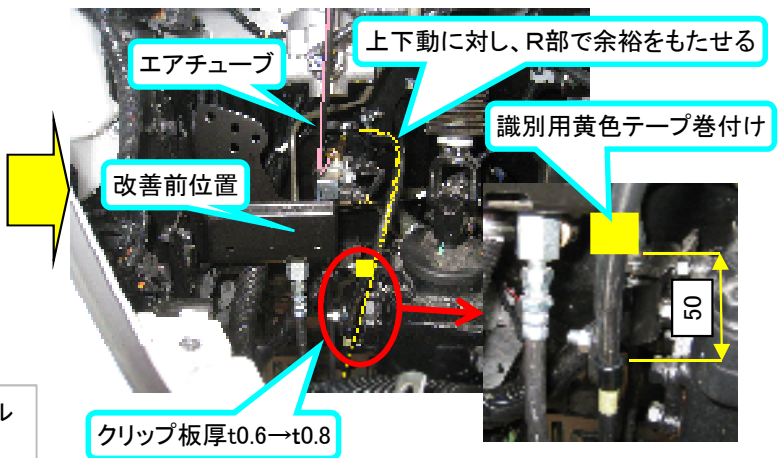

不具合の内容

大型ダンプ車において、ダンプ操作用コントロールケーブルの配索および固定方法が不適切なため、キャブチルトおよび走行中のキャブ上下動によりコントロールケーブル固定クリップが破損し、コントロールケーブルが運転席のシートサス用エアチューブに干渉するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該エアチューブが損傷しエアが漏れ、最悪の場合、運転席のエアクッションが効かなくなるなど、アクセサリシステムの機能が失陥するおそれがある。

改善の内容

コントロールケーブル固定用クリップを対策品に交換すると共に、コントロールケーブルの固定位置を変更する。また、シートサス用エアチューブを点検し、損傷がある場合はエアチューブを新品に交換する。

識別方法

改善実施済車両には該当部へ黄色テープを巻く。