


改善箇所説明図

【対象車両外観 改善対象部位】

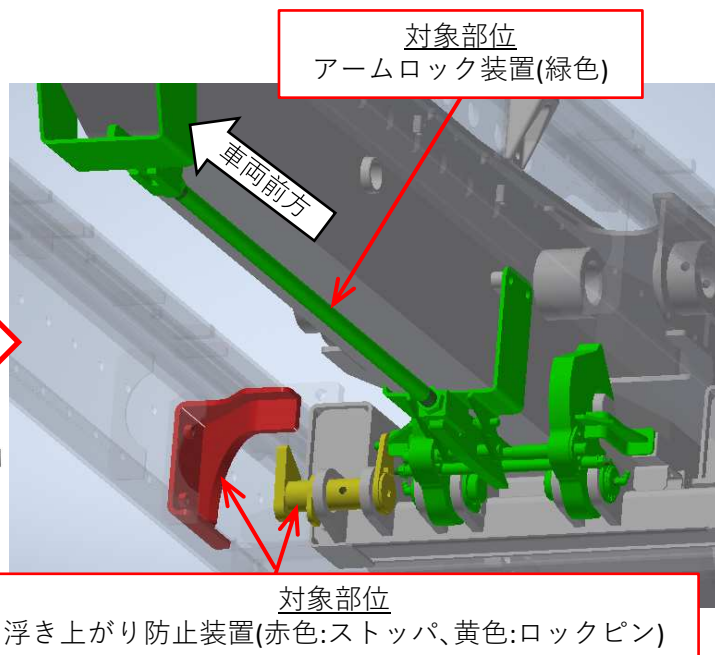

【不具合の内容】

脱着装置付きコンテナ専用機能を有する自動車のコンテナ脱着動作時のダンプアームの浮き上がりを防止する装置において、設計検証不足、製造管理不足及び検査工程における確認不足のため、ストッパとロックピンとの隙間が不十分なものがある。そのため、ダンプ動作時に当該装置が破損し、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、走行中に当該部品が脱落し交通の妨げになるおそれがある。

【改善の内容】

全車両、浮き上がり防止装置を対策品に交換する。また、アームロックブラケットを点検し、長孔加工されているものはずれ止めプレートを追加し、止めナットの締付けを確認する。

	変更前	変更後
アームロック装置		
浮き上がり防止装置		

【識別方法】

改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカ付近に、No.5618のステッカーを貼付する。